



*Рис. 5.17. Место установки стойки*

*Заключение технической комиссии.*

Авария на строящемся объекте произошла вследствие:

- несоблюдения требований техники безопасности при производстве работ субподрядной организацией;
- несоблюдения организационно-правового порядка участниками строительства (не оформлено разрешение на строительство, неполный комплект проектной и рабочей документации);
- нарушения организационно-технического порядка участниками строительства: неподготовленное основание и недостаточное количество стоек опалубки, деформация стоек опалубки и связей между стойками, отсутствие надлежащего строительного контроля за производством опалубочных работ.

Указанная авария стала предметом научно-исследовательской работы «Исследование причин обрушения монолитного пере-